



Schiedel Blower-door előlap szerelési útmutató

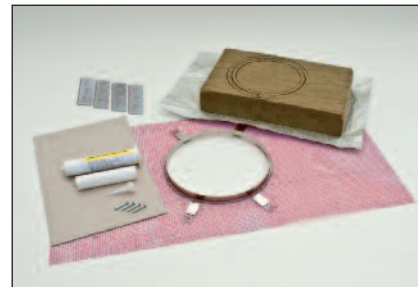

BlowerDoor előlap csomag

- Blower Door előlap speciális háló erősítésű alumínium fóliával 14-16-18 cm-s átmérőkhöz kiegészítő belső gyűrűkkel
- kivágósablon
- Blower Door tömítőragasztó P270
- vakológyűrű hálójával és 4 db szeggel
- 4 db sarokvas

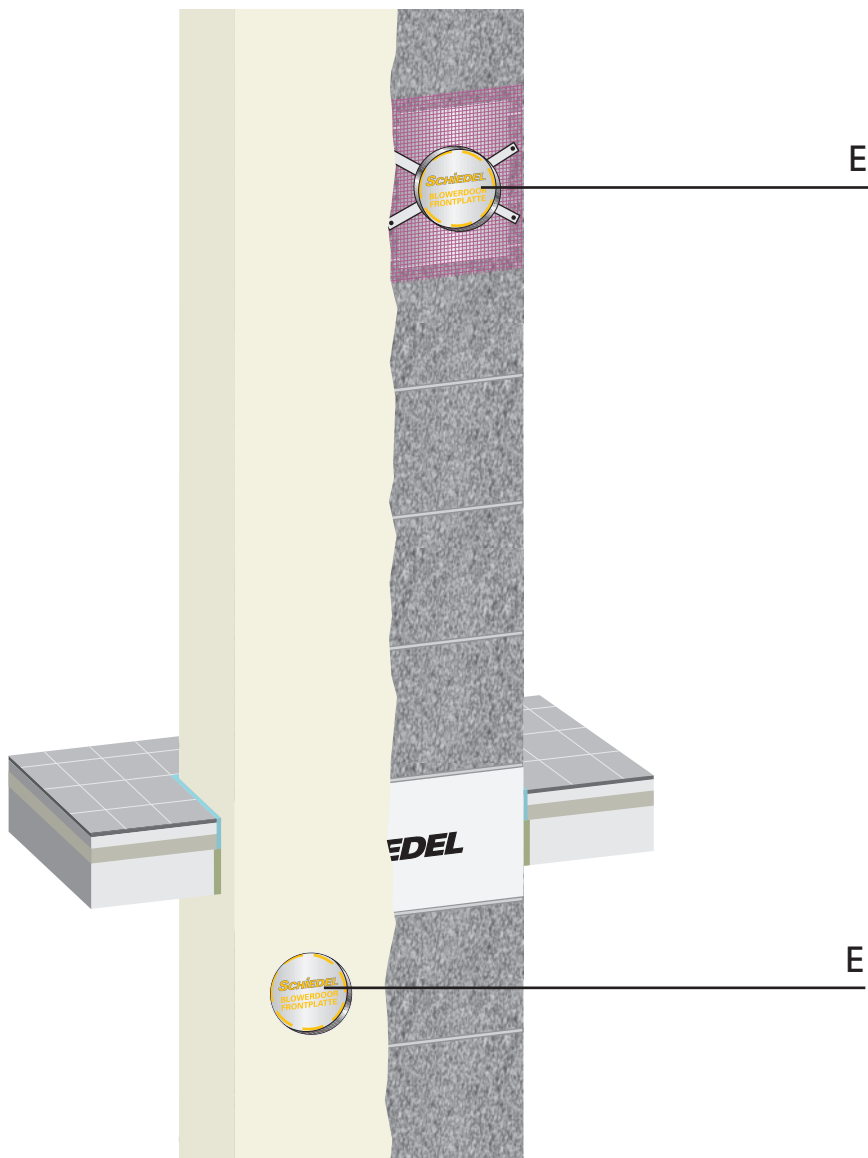



FONTOS TANÁCSOK

A beépítés során fokozottan ügyeljen arra, hogy a munkálatok alatt ne sérüljön meg ill. piszkolódjon be a speciális alumínium fólia. Mielőtt megkezdí az építést, mindenképpen olvassa végig az építési útmutatót. Kérjük, hogy a leirtaknak megfelelően járjon el az építés során!

A kéményépítés során a baleset- és egészségvédelmi szabályokat tartsák be! Javasoljuk a védőkesztyű, az acélbetétes védőbakancs használatát.

A köpenytégla és a samottelemek vágásakor védőmaszk (P3/FFP3) és védőszemüveg használata javasolt.



A beépített füstcső-csatlakozó idom

A köpenytégla kivágási méretét az ABSOLUT kémény építési utasítása és a kivágó sablon segítségével alakítsuk ki.

FONTOS: a köpenytégla a szigetelés környezetében tiszta, száraz és zsírintes legyen!

Tartalom

A – Blower Door előlap speciális alumínium fóliával. (12-18-as átmérők esetében belső maggyűrűkkel)

B – Kivágósablon

C – Blower Door tömítőragasztó (Fagytól óvni kell!!!)

D – Hálós vakolatgyűrű 4 db szöggel

E – Fűrészlap

F – 4 db szögvas

G – Alkatrészdoboz

(ebben találhatóak a szögvasak, a ragasztó, a szegek és a beépítési útmutató)

Előkészületek és az előlap méretre vágása



Mérjük meg a nyílásméretet alul és felül.



Óvatosan húzzuk le az alumínium fóliát az előlapról.



Jelöljük rá a felső vagy az alsó nyílásméretet az előlap hosszabbik oldalára.



A fűrészlap segítségével vágjuk méretre az előlapot. A levágott darabot tegyük át a másik oldalra (ld. piros nyílal jelölve). A belső maggyűrűk és a mag maradjanak az előlapban merevítésként.

FIGYELJEN az egyenes vágásra!



A Blower Door előlap beépítése a köpenytégla nyílásába



Tegyük a szögvasakat az előlapba. A felső szögvasakkal kapcsoljuk a levágott darabot a másikhoz.



A belső magot vegyük ki.




Az átmérőkhöz igazítva még a behelyezés előtt vegyük ki azokat a gyűrűket, amelyekre nincs szükség.



A méretre igazított előlapot igazítsuk a helyére...





... és a kivágó sablon segítségével toljuk be egészen a köpenytégla síkjáig.

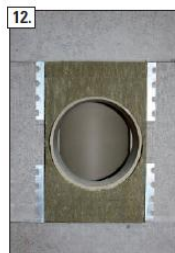

Így néz ki a beépített előlap.

A Blower Door P270 tömítő ragasztó felhordása

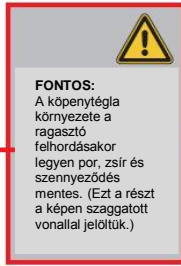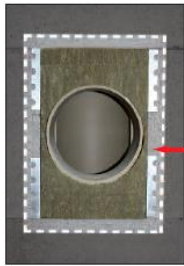

Illessze össze a tömítő ragasztó részeit.



Tartsuk be a biztonsági előírásokat!



Vágjuk le a tubus végét, és a felhordó csövet tegyük rá. A csövet kb. 8 mm-es anyagfelhordásra készítsük elő.



8 mm-es sávban hordjuk fel a köpenytégla a ragasztót. **FIGYELEM! Ügyeljünk az egyenletes és folyamatos felhordásra.**

A speciális alumínium fólia felragasztása



A fólia méretre vágásakor ügyeljünk, hogy a köpenytégla kivágása körül legalább 20 mm-t takarjon be.

A vágás előtt tegyük egy kartonra a fóliát, nehogy megsérüljön.



Így néz ki a felhordott ragasztó.



A ragasztó felhordását követően tíz percen belül illesszük a helyére az alumínium fóliát...



... és körben nyomkodjuk a ragasztóra. **Figyelem! Ne nyomja 4 mm-nél lejjebb a síkban! A fólia közben ne sérüljön!**



Így néz ki a fólia a felragasztás után. **Figyelem! Ügyeljünk rá, hogy a ragasztó kötési ideje alatt ne érje semmilyen mechanikai hatás a fóliát!**

A vakológyűrű beépítése



A hálós vakolatgyűrűt szegeljük a helyére. **Figyelem! Az alumínium fóliára vigyázzunk, nehogy kiszakadjon.**



A simítóvakolatot csak 48 óra eltelte után hordjuk fel. Ügyeljünk a ragasztó kötési idejére!



Fejezzük be a külső felületet.



Készen van. A fóliát a füstcső-csatlakozóból csak a készülék csatlakoztatása előtt vágja ki!

Általános építési-szerelési információk, balesetvédelmi és munkabiztonsági tanácsok

Az építés, szerelés során az országos és helyi élet- és balesetvédelmi, ill. a munkabiztonsági szabályokat és előírásokat minden esetben be kell tartani!



A köpenytégglák és samottcsövek vágásakor javasoljuk, hogy a munkát végzők a következőket vegyék figyelembe:

- Az elektromos sarokcsiszoló használata közben fülvédő használata javasolt.
- A porkoncentráció növekedése miatt védőmaszk (P3/FFP3) és védőszemüveg használata kiemelten fontos!
- A beton és samott elemek mozgatása és emelése fokozott óvatossággal történjen, javasoljuk, hogy a munkát végzők acélkaplis védőbakancsot, védőkesztyűt ill. védősisakot viseljenek.

A tetőn kívül végzett munkálatok során fokozott figyelemmel járjanak el, a szükséges leesés elleni védelmi óvintézkedéseket tegyék meg.

Az utólagos tisztítóajtó és a füstcső csatlakozók helyét és irányát építés előtt tisztázni kell.

Az illetékes kéményseprő hatósággal egyeztetni kell a kémény tisztítónyílásának elhelyezkedését (tető alatt vagy fölött).

A samottelemeket a Schiedel hézagkittel kell összeépíteni.

Figyelem: a ragasztó +5°C alatt nem köt. Ragasztás előtt a csővégeket portalanítsuk és nedvesítsük meg. A vödörös, poralapú samottragasztó keverési aránya: 1 rész víz, 7 rész por.

A kéménykürtő samottelemeit tilos szegelni vagy kifúrni.

Fém alkatrészecskék (pl. esővédő sapka) felszerelésekor munkavédelmi kesztyű viselése ajánlott.

A hőszigetelő előlap elhelyezésekor munkavédelmi kesztyű viselése ajánlott.

Vágásbiztos kesztyű viselése ajánlott minden vágási munkavégzésnél.

A kémény tető alatti és/vagy feletti szabadon álló részének statikai megerősítéséhez egy külön megerősítő készlet rendelhető. Ezt a kéménnyel egy időben kell beépíteni.

A kémény tetőn kívüli, szabadon álló szakasza megerősítés nélkül maximum 1,0 méter lehet.

Szaktanácsadóink az ország egész területén állnak rendelkezésükre.



SCHIEDEL

Értékesítési képviselők

Budapest I, II, III. kerületei, Pest megye észak-nyugati része: 30/9560-861

Budapest IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVI. kerületei és Pest megye észak-keleti része: 30/9597-432

Budapest IX, X, XVII, XVIII és XIX. kerületei és Pest megye dél-keleti része: 30/9166-263

Budapest XI, XII, XX, XXI, XXII és XXIII. kerületei és Pest megye déli része: 30/9560-862

Bács-Kiskun, Csongrád, Szolnok és Békés megyék: 30/9166-263

Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyék: 30/9597-432

Baranya, Somogy és Tolna megyék: 30/9560-863

Fejér és Veszprém megye keleti része: 30/9560-862

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megyék: 30/9560-861

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun megyék: 30/9597-432

Vas és Zala megyék, Veszprém megye nyugati része: 30/9560-861

Megrendelés leadás

Fax: 88/576-704

E-mail: megrendeles@schiedel.com

Schiedel Kéménygyár Kft.

8200 Veszprém, Kistó u. 12.

Tel.: 88/576-700

Tel.: 30/582-3584 (sms/mms fogadásra nem alkalmas)

Fax: 88/576-704

www.schiedel.hu

info.hu@schiedel.com

