

ADVANCE

uputa za montažu




SCHIEDEL
ADVANCE



Kod montaže dimnjaka treba se pridržavati svih zaštitnih mjera za zaštitu očiju, sluha i dišnih organa.

www.schiedel.hr
besplatni info telefon: **0800 5335**

PRO ADVANCE

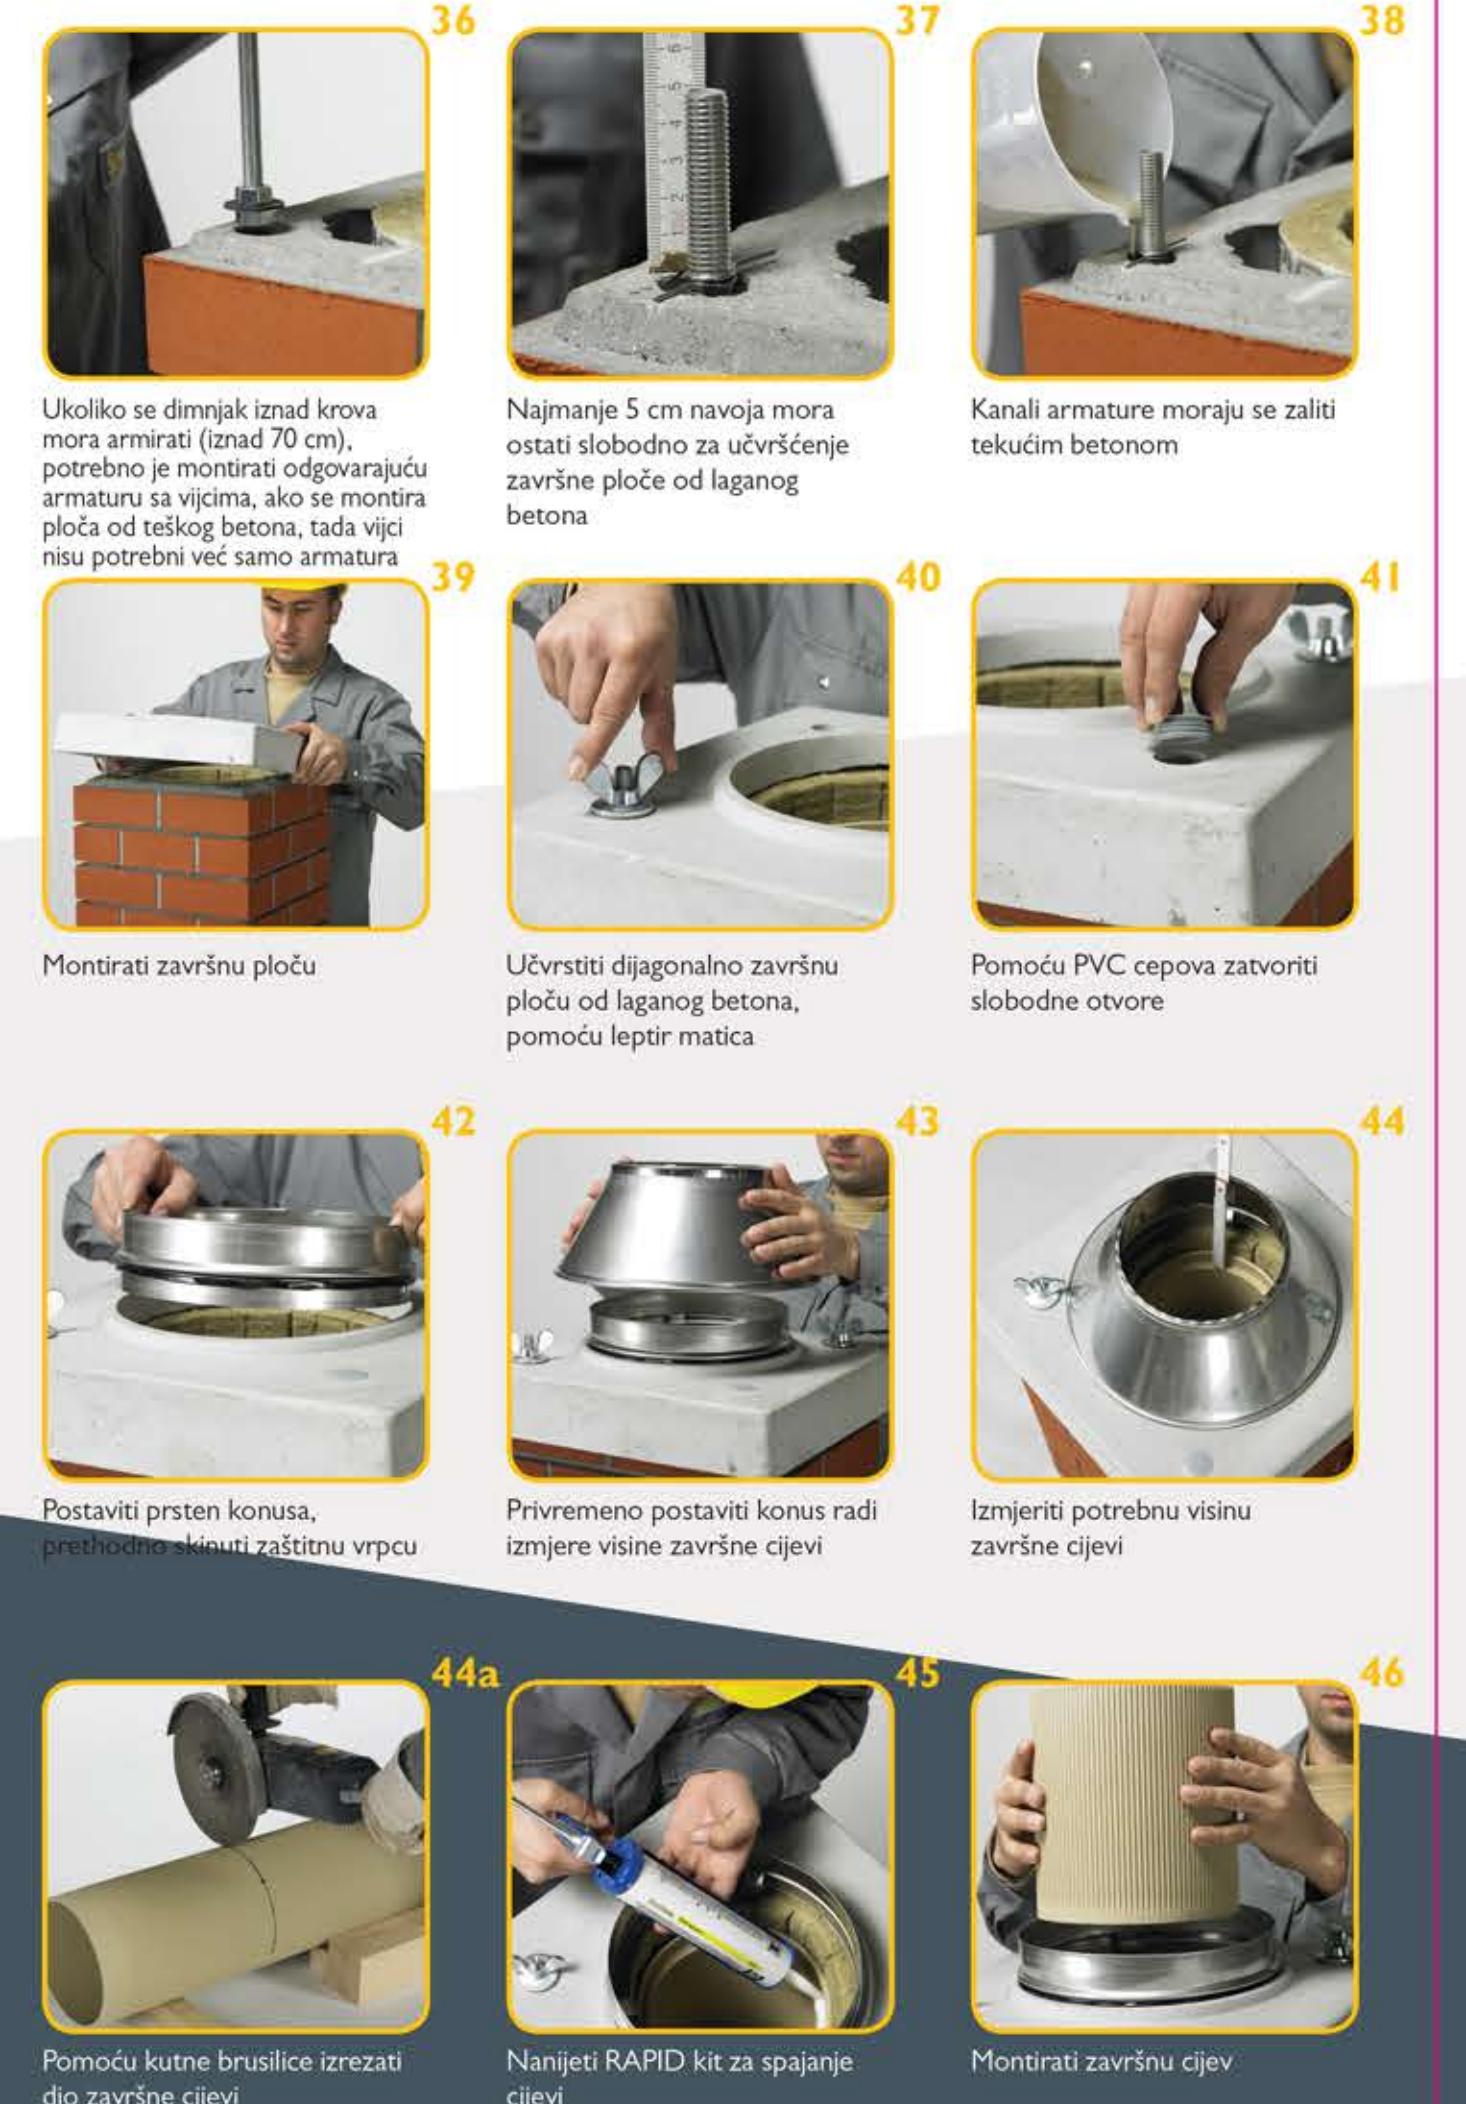

Napomena:



ADVANCE - uputa za montažu

SCHIEDEL

ADVANCE



Na plaštu označiti i izrezati otvor 21x21 cm



Na drugom plaštu pomoću šablone označiti otvor za vratašca



Irezati otvor za vratašca pomoću kutne brusilice (pridržavati se mjera zaštite na radu-zaštita očiju, sluha i dišnih organa)



Očistiti utor priključka od prahine i nečistoće



Nanijeti RAPID kit za spajanje cjevi



Pomoću šabline nanijeti mort i postaviti slijedeći plašt



Na ploči izrezati otvor za spajanje odvoda kondenzata



Montirati i učvrstiti vratašca na plaštu



Umetnuti revizijski poklopac



Prvi plašt postaviti na hidroizolacijsku podlogu, provjeriti vodoravnost plašta



Umetnuti postolje za posudu kondenzata ili prvi plašt napuniti betonom do polovice plašta



Postaviti posudu za kondenzat na mort



Umetnuti izolaciju (paziti da se izolacija spaja na sredini plašta)



Umetnuti proliranu keramičku cijev



Pomoću pribora očistiti eventualno istisnuti kit na unutrašnjosti cijevi



Provjeriti nesmetanost otvaranja-zatvaranja vratašca



Osloboditi otvor za isput kondenzata na posudi za kondenzat



Pripremiti potrebne dijelove za spajanje odvoda kondenzata



Nanijeti RAPID kit za spajanje cjevi



Pomoću šabline nanijeti mort na prvi plašt



Postaviti slijedeći plašt, provjeriti okomitost



Pomoću kartona zaštiti otvor priključka



Postaviti prednju izolaciju oko priključka



Prednju izolaciju učvrstiti nosačima tervola



Spojiti odvod za kondenzat



Prikaz početnog dijela dimnjaka



Nastaviti postupak montaže prema naprijed navedenim uputama



Umetnuti izolacijsku ploču



Irezati izolaciju na potrebnu dimenziju (do kanala za provjetranje)



Postaviti priključak za reviziju-čišćenje



Poravnati prednju izolaciju oko priključka



Montirati i učvrstiti prsten oko prikljucka



Kod posude kondenzata postaviti izolacijsku ploču



Na posljednji plašt prije montaže finalnih elemenata, pomoću šabline nanijeti mort



Montirati prvi finalni element (ako se završetak dimnjaka radi sa finalnim elementima)



Nanijeti lijepilo za spajanje finalnih elemenata