


# Schiebel STABIL - montážny návod



Animovaný návod nájdete po naskenovaní QR kódu

SCHIEDEL

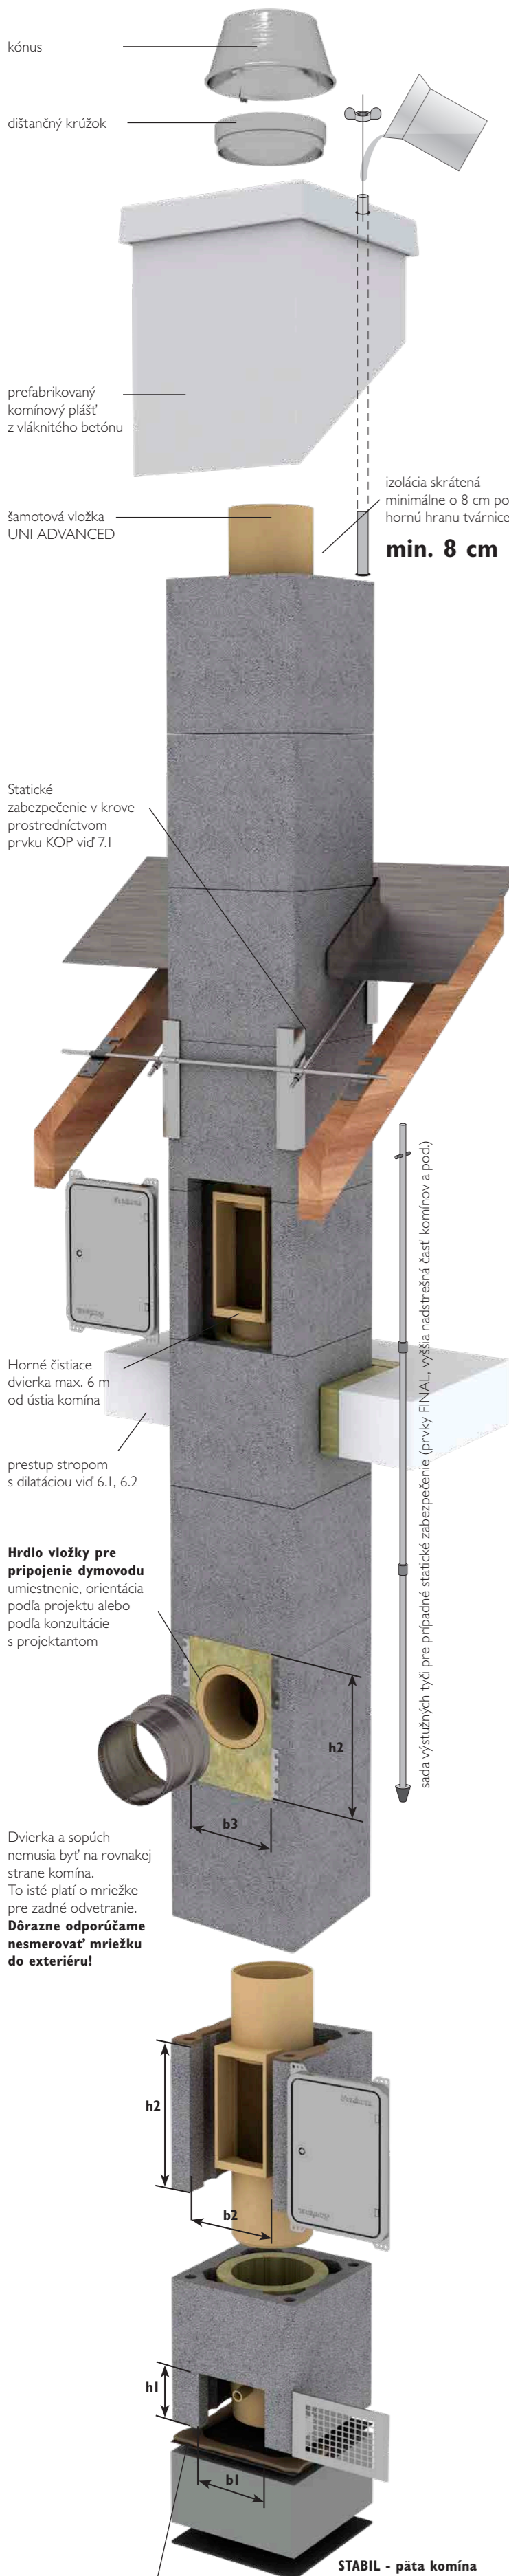

STABIL - päta komína  
Izoláciu vrstvu pod komínom napojte na hydroizoláciu spodnej stavby

**Prosím, pozor!!!**  
Odvod kondenzátu do kanalizácie vykonajte podľa projektovej dokumentácie na stavbe. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že kondenzát zo spalin nie je možné odvádzať kanalizáciu do biologických čistiarň odpadových vôd. Odvedenie do tejto čistárne je možné až po neutralizácii pomocou Neutrosoru.

\*viď 3.8

svetlý prierez (cm)	veľkosť otvoru pre dymovú 90° (cm)	b3 (cm)	h3 (cm)
14-16	21	34	46
18-20	25	34	45
25	34	34	44
30	40	40	40
35	50	50	50
40	55	55	55
45	62	62	62

svetlý prierez (cm)	veľkosť otvoru pre dymovú 45° (cm)	b3 (cm)	h3 (cm)
14-16	21	34	46
18-20	25	34	45
25	34	34	44
30	40	40	40
35	50	50	50
40	55	55	55
45	62	62	62

svetlý prierez (cm)	veľkosť otvoru pre dierku (cm)	b2 (cm)	h2 (cm)
14-25	21	34	49
30-45	37	49	64


  

svetlý prierez (cm)	veľkosť otvoru pre mriežku (cm)	b1 (cm)	h1 (cm)
14-20	19	17	17
25	19	17	17
30-35	37	17	17
40-45	42	17	17

## Všeobecné upozornenia

- Prosím, respektovať!**
- Schiebel STABIL je vácrový komínový systém so zadným odvetraním a izolovanou vnútornou šatňovou vložkou.
  - Montáž komínového systému Schiebel STABIL vykonávajte podľa tohto montážneho návodu a detailných montážnych plánov, ktoré sú súčasťou dodávky. Montáž vykonajte maximálnu pozornosť a vykonajte ju starostlivo. Zabezpečte tým bezpečnosť funkčnosť systému a jeho dlhú životnosť.
  - Okrem toho dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov a noriem, rovnako ako príslušných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce.
  - Príprava montážneho prácu je potrebné vykonať v období sucha a teploty okolo 5°C.** Odvedenie do podlažnej kanalizácie (odhľadom) zariadením alebo stavebnými nečistotami.
- Pred začiatkom výstavby:**
- Príprava otvoru:** Pred začiatkom výstavby musí byť známa výška, umiestnenie a orientácia komínových dvierok a ďalších častí a revizných otvorov, rovnako ako výška a orientácia miest pre pripojenie spotrebiča.
  - Minerálne-vláknité dosky izolácie a kanáliky zadného odvetrania nesmú byť zanesené, znečistené maltou a musia zostať vždy priechodné po celej výške tvárnice.** Minerálne-vláknité dosky izolácie sa osádzajú tak, aby ich spoje boli urovnené s tvárnici. Zárezy na doskách zmenia tvárnicu. Dosky nikdy nesmú upchať kanáliky zadného odvetrania. **Vložky** majú dĺžku **L = 66 cm (event. 33 cm)** spájajú sa škárovacou hmotou **RAPID** (viď tabuľka). Spoj musí byť celistvý, bez nevyplnených miest.
- Dieličteľ:**
- Komín musí byť založený na pevnom, dostatočne únosnom základe.
  - Výška záloženia komína musí byť taká, aby vetracia mriežka v prvých tvárnici bola osadená nad úroveň čistej podlahy. K mriežke musí byť umožnený prístup vplyvom.

## 4. Štandardný postup montáže

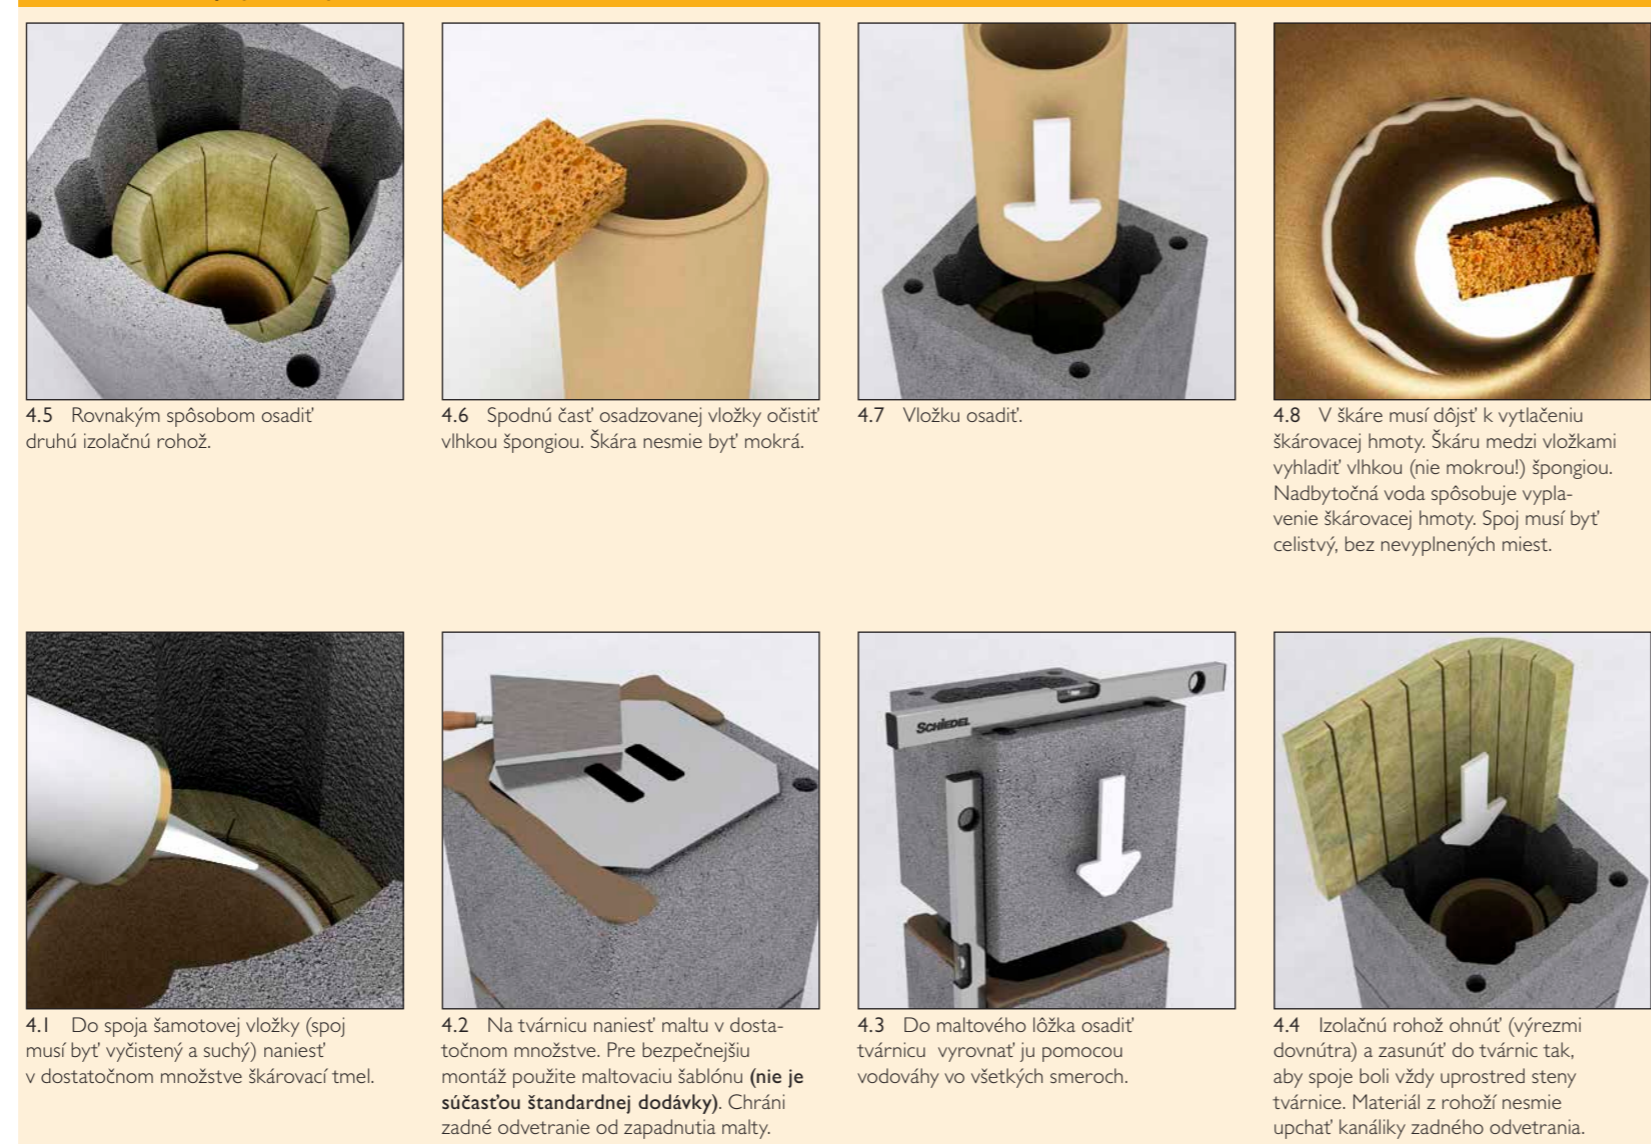


4.1. Rovnakým spôsobom osadiť ďalšie tvárnice rohože.

4.2. Spodnú časť osadzovanej vložky očistiť vložkou spongu. Škára nesmie byť mokrá.

4.3. Vložku osadiť.

4.4. V skóre musí dôjsť k vytlačeniu škárovacej hmoty. Škára medzi vložkami vyhladiť vložkou (nie mokrou!) spongu. Načtyrčlná voda spôsobuje vyplavenie škárovacej hmoty. Spoj musí byť celistvý, bez nevyplnených miest.

## 3. Dymovod, miesto pre pripojenie spotrebiča

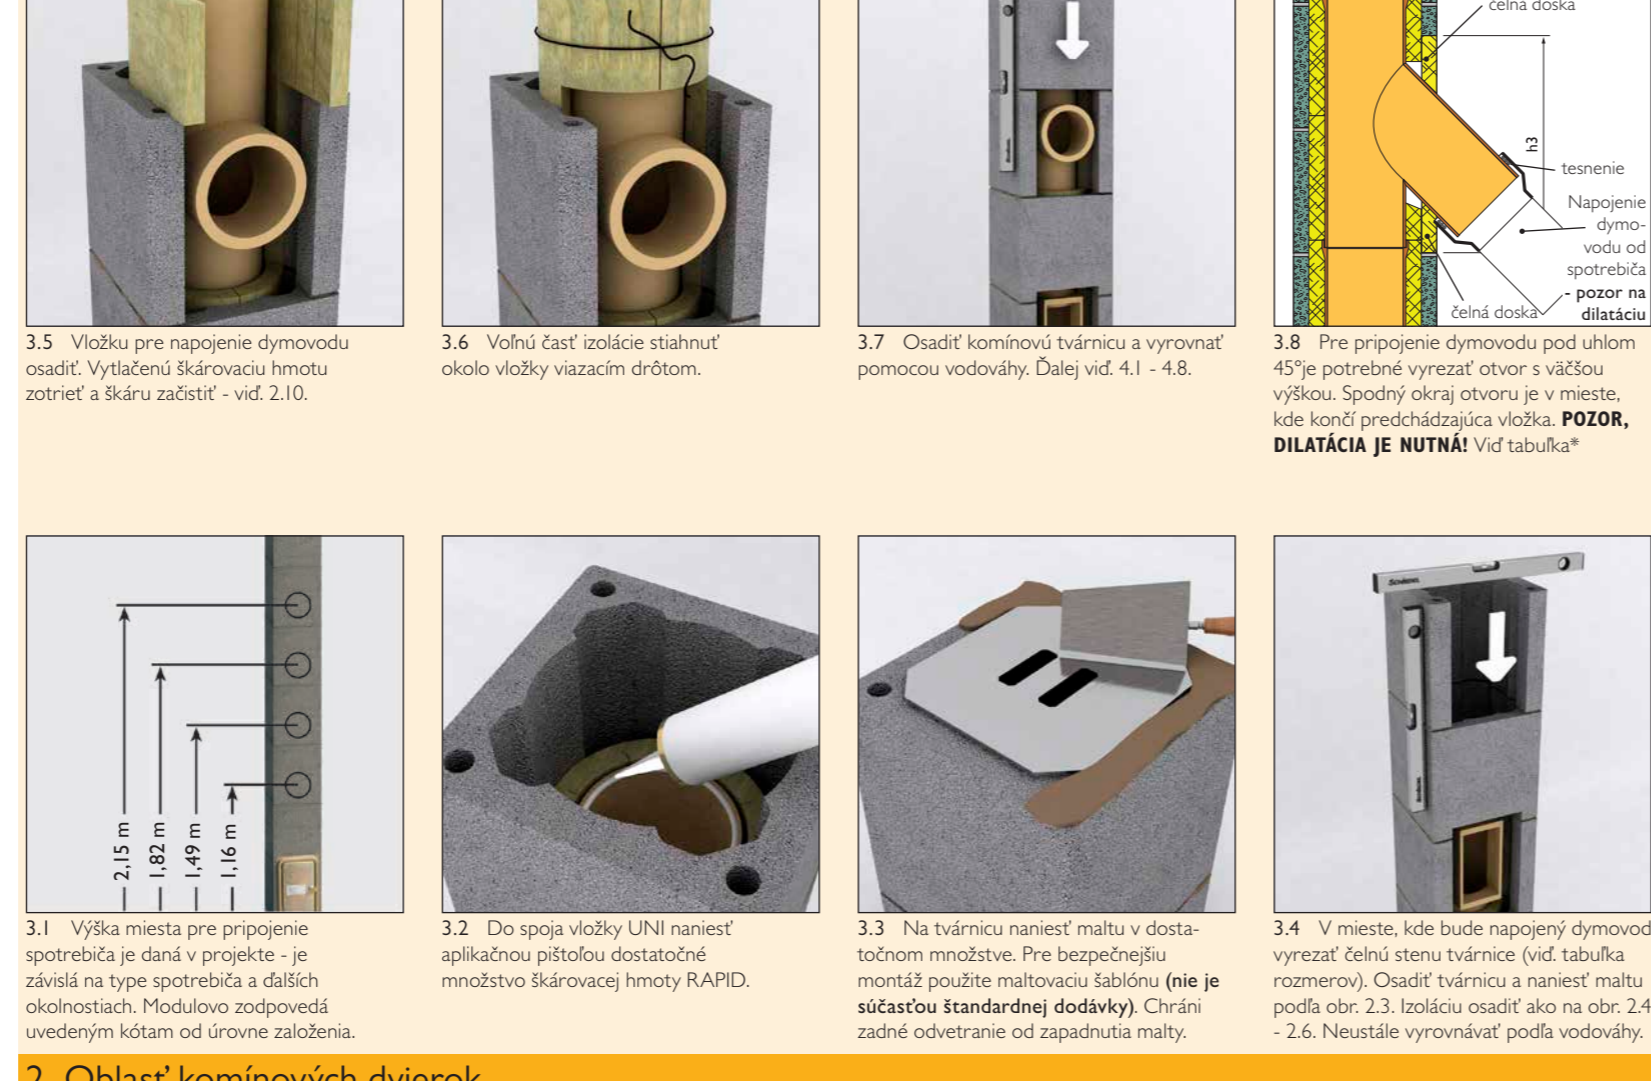


3.1. Výška miesta pre pripojenie spotrebiča je daná v projekte - je závislá na type spotrebiča a ďalších okolnostiach. Modelovo zodpovedá uvedeným kótam od úrovne založenia.

3.2. Do spoja vložky UNI naniesť aplikovateľnú pištoľou dostatočné množstvo škárovacej hmoty RAPID.

3.3. Na tvárnici naniesť maltu v dostatočnom množstve. Pre bezpečnejšiu montáž použite maltovaciu šablónu (nie je súčasťou štandardnej dodávky). Chráni zadné odvetranie od zapadnutia malty.

3.4. V mieste, kde bude napojený dymovod, vytvoriť čelnú stenu tvárnic (viď tabuľka). Osadiť tvárnici a naniesť maltu podľa obr. 2.3. Izoláciu osadiť ako na obr. 2.4-2.6. Neustále vyrovnávať podľa vodovľahy.

## 2. Oblasť komínových dvierok

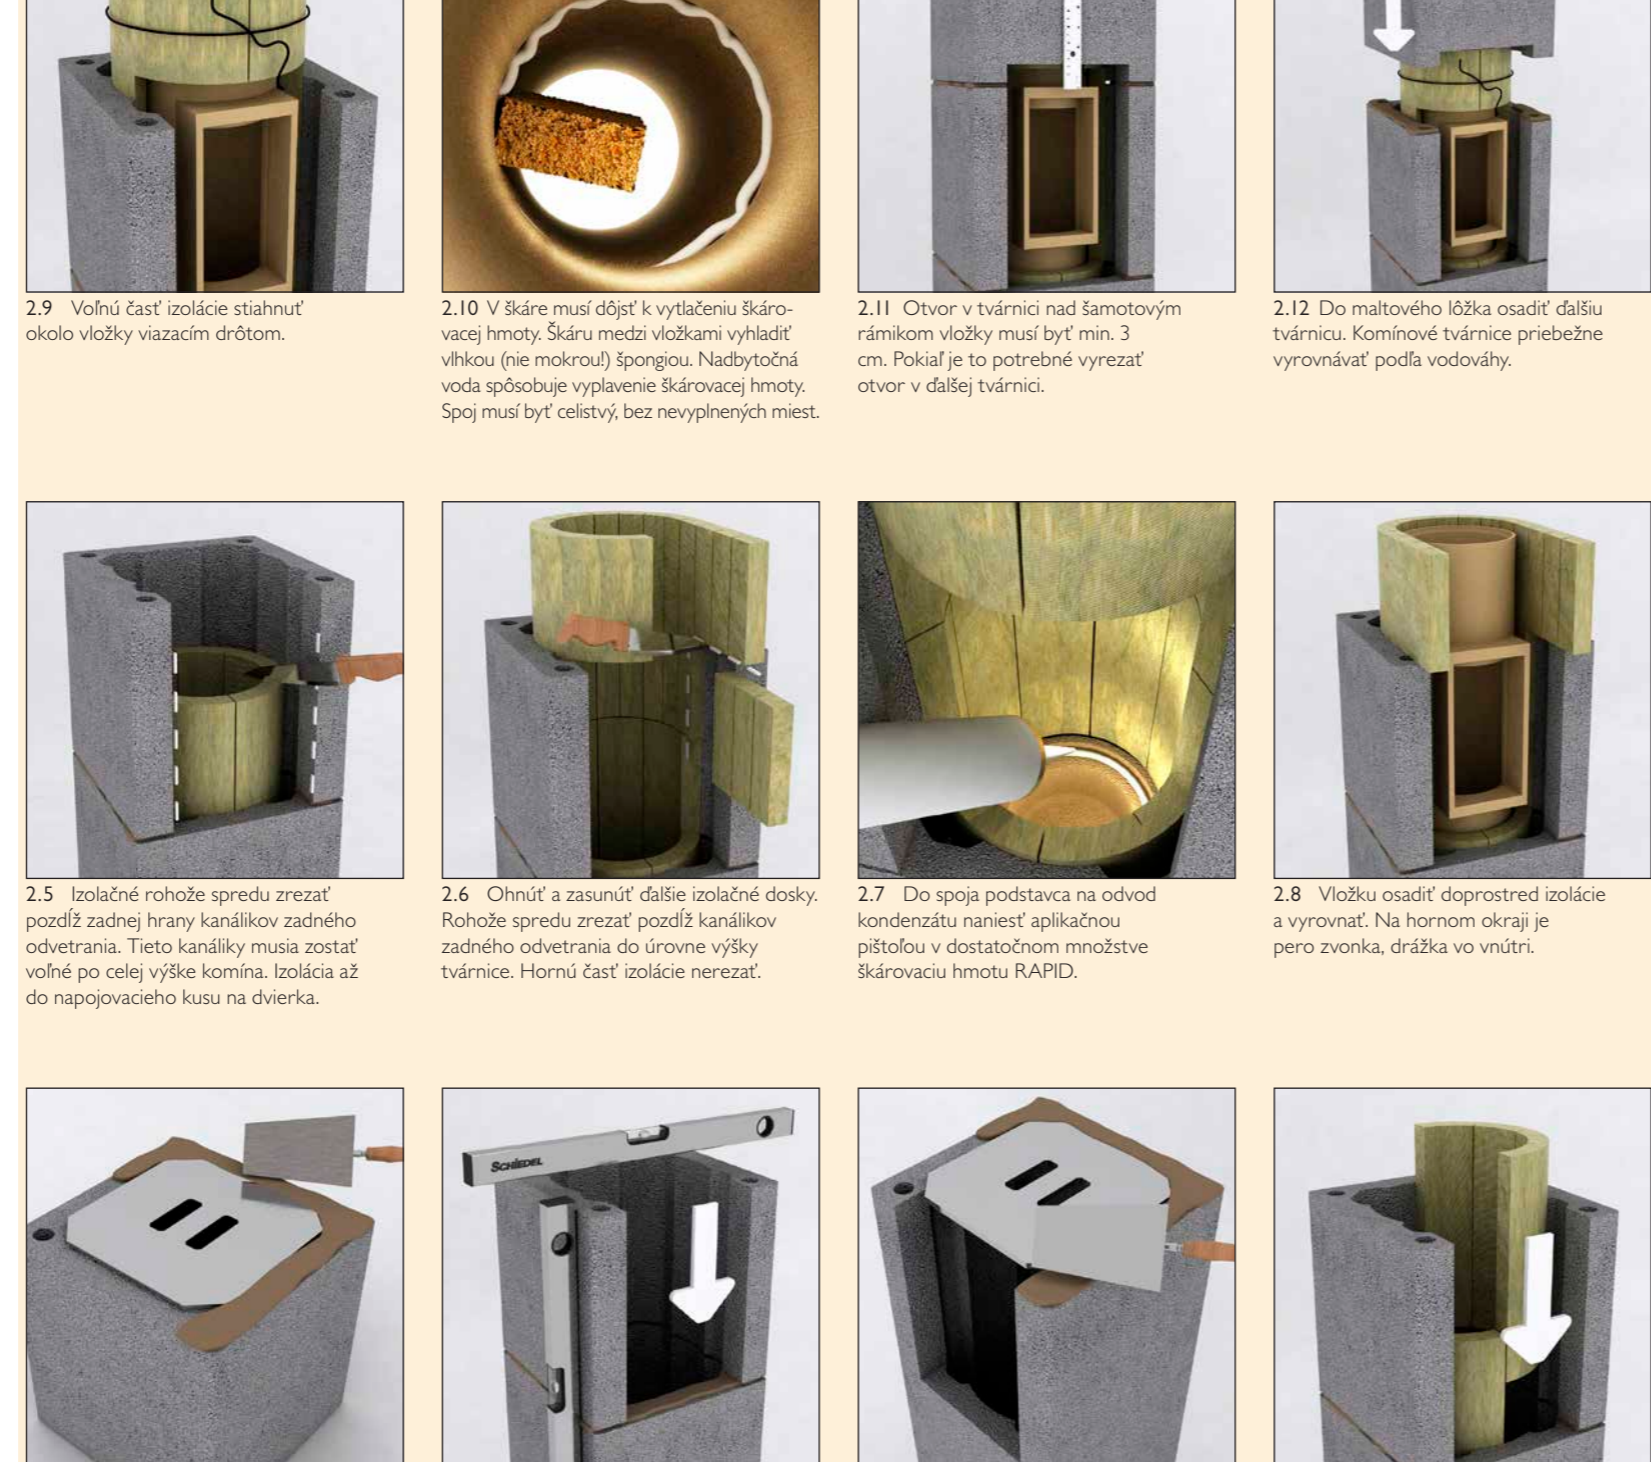

2.1. Na tvárnici naniesť maltu v dostatočnom množstve. Pre bezpečnejšiu montáž použite maltovaciu šablónu (nie je súčasťou štandardnej dodávky). Chráni zadné odvetranie od zapadnutia malty.

2.2. Do maltovej vložky osadiť tvárnici s otvormi pre dierku (rozmer vid. tabuľka). Tvárnici vyrovnajte a vodovodnou pomocou vyrovnajte, prečtyrčlná voda spôsobuje vyplavenie škárovacej hmoty. Spoj musí byť celistvý, bez nevyplnených miest.

2.3. Na tvárnici naniesť maltu v dostatočnom množstve. Pre bezpečnejšiu montáž použite maltovaciu šablónu (nie je súčasťou štandardnej dodávky). Chráni zadné odvetranie od zapadnutia malty.

2.4. Izolačné rohože ohnúť a zatrieť do tvárnic v výzreze pre dierku. Spoj rohože je vždy uprostred zadnej steny (zárezy v rohoži smerujú do vnútra predchodu).

## 1. Založenie komína, odvod kondenzátu




1.1. Odporúčame pripraviť sokel v tvárnicovej časti podlahy. Na hrotov, vytvrdnutý základ položiť hydroizoláciu a zabezpečiť jej napojenie na hydroizoláciu spodnej stavby.

1.2. Do prvej tvárnicovej vložky vyrezať otvor pre dierku mriežky (rozmer vid. tabuľka).

1.3. Tvárnici osadiť do maltovej vložky na pripravený základ. Vyrovnajte podľa vodovľahy. Otvor je otvorený tak, aby k nemu mohol prúdiť vzduch.

1.4. Podstavec pre odvod kondenzátu osadiť doprostred tvárnic. Vývod odvodu kondenzátu smeruje do vyrezaného otvoru.

## 11. Zverejnené úpravy - omietanie komína, osadenie dvierok, vetracie mriežky

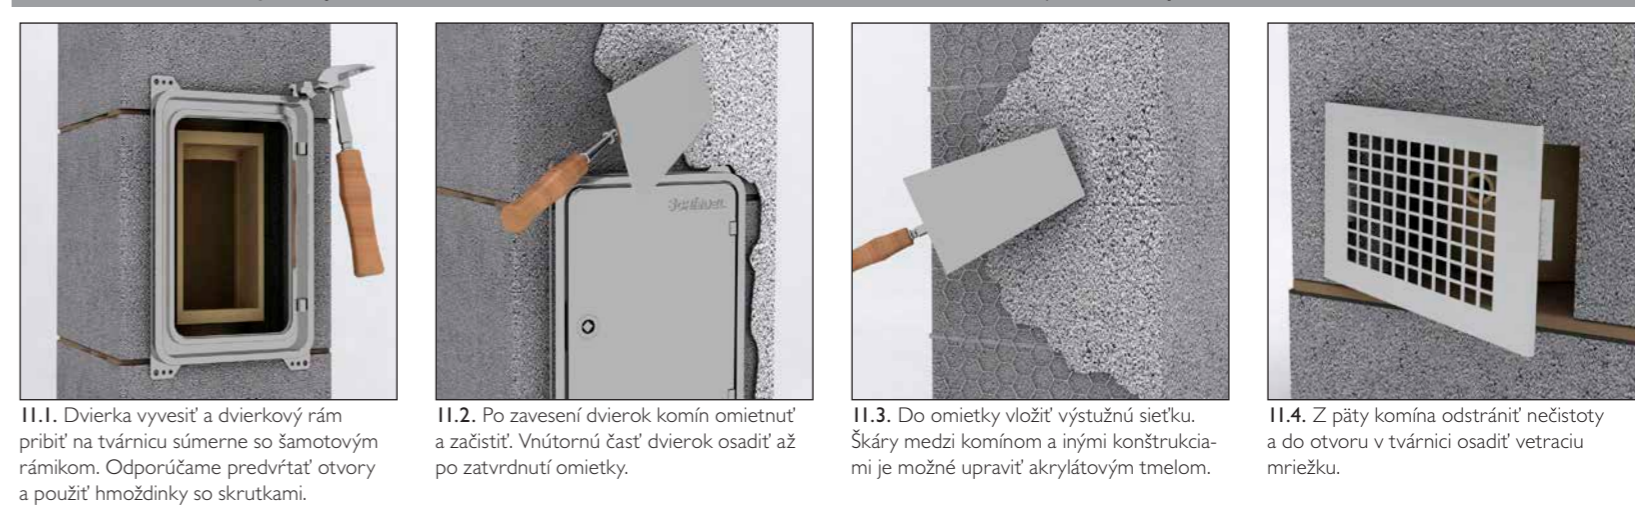

11.1. Dvierka vyviesť a dverkový rám priložiť na tvárnici súmerne so šatňovým rámkom. Odporúčame predvŕtať otvory a použiť hmoždinky so skrutkami.

11.2. Po zavesení dveriek komín omietnuť a zatrieť. Vnútrnú časť dveriek osadiť až po zatvorení omietky.

11.3. Do omietky vložiť výstužnú sieťku. Šiari medzi komínom a inými konštrukciami je možné upraviť skrytým tesnením.

11.4. Z päty komína odstrániť nečistoty a do otvoru v tvárnici osadiť vetraciu mriežku.

## 10. Osadenie kónického vyústenia



10.1. Na kryciu dosku položiť kónus. Odmerať dĺžku poslednej vložky UNI a skrátiť podľa nameranej hodnoty uhľovou strechu. Pred tým musí byť komín úplne vyrovnaný. Materiál z rohože nesmú byť upchatý kanáliky zadného odvetrania.

10.2. Očistiť spongu poslednej vložky. Na tvárnici naniesť maltu a osadiť poslednú upravenú vložku. Posledná vložka preťná nad doskou ca. 20 cm tak, aby na ňu mohol byť nasadený kónus!

10.3. I. Z vrchu krycej dosky osadiť nerezový dŕžaný krúžok. 2. Osadiť nerezový kónus. Pozor! Ukončenie kónusu je podmienkou pre udelenie záruky proti korózii na 30 rokov.

10.4. Po stiahnutí spomy na spoj adaptéra a hlavy zasunúť komplet do výtlačnej komory vložky. Medzingerova hlava obmedzuje prenikanie vlhok do komína a zlepšuje komínový ťah.

## 9c. Úprava komína nad strechou - prefabrikovaný komínový plášť




9c.1. Podľa obrázku odmerať dĺžky pre úpravu komínového plášťa podľa sklonu strechy. Pred tým musí byť komín úplne vyrovnaný. Materiál z rohože nesmú byť upchatý kanáliky zadného odvetrania.

9c.2. Na prefabrikovaný komínový plášť preniesť nameranú dĺžku a zrezať. Podrobný postup úpravy plášťa vid. detail neoká pre zavesenie.

9c.3. Do maltovej vložky osadiť prefabrikovaný plášť. Pozor! K osadeniu je možné použiť zdvihaciu techniku, plášť má montážne oká pre zavesenie.

9c.4. Kónické vyústenie spolu s poslednou vložkou montovať po osadení plášťa resp. osadení krycej dosky.

## 9b. Úprava komína nad strechou - zateplenie

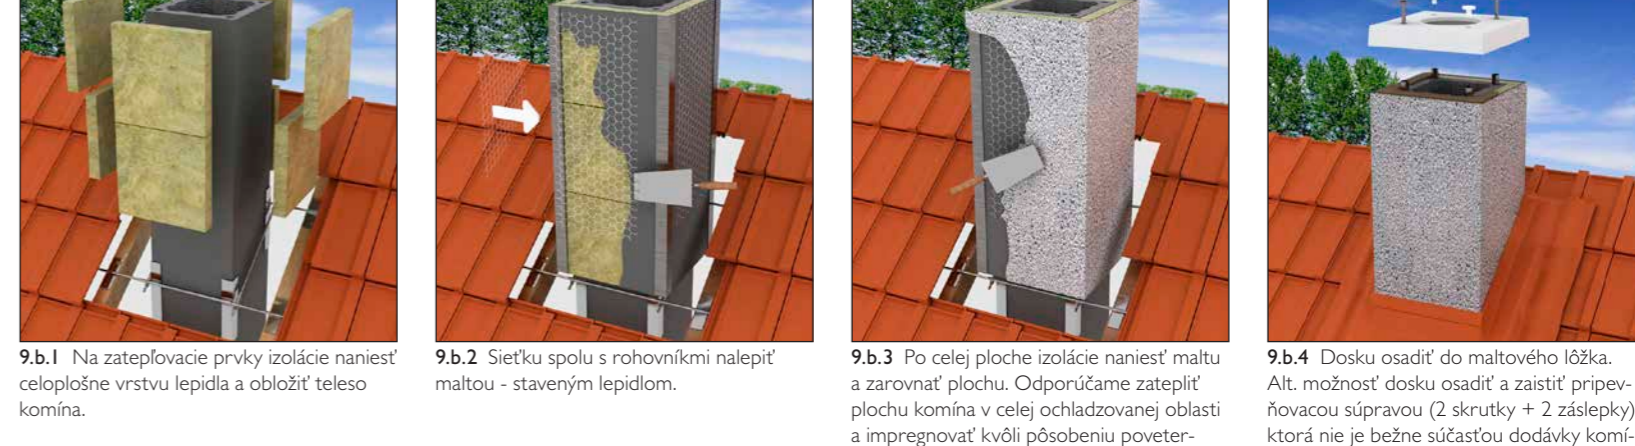

9b.1. Na zateplenie prvky izolácie naniesť celoplošne vrstvu lepidla a obložiť teleso komína.

9b.2. Sieťku spolu s rohovnicami nalepiť malto - stavenným lepidlom.

9b.3. Po celej ploche izolácie naniesť maltu a zarovnať plochu. Odporúčame zatrieť plochu komína v celej ochladzovanej oblasti a impregnovaciu kváči požadovanú poveternostných vplyvom - vlhkosťou.

9b.4. Dosku osadiť do maltovej vložky. Altern. možnosť dosku osadiť a zatrieť prepukovú komínu (2 skruhy + 2 záplešky), ktorá nie je bežne súčasťou dodávky komínovej zostavy.

## 9a. Úprava komína nad strechou - prvky FINAL




9a.1. Späťovku naniesť na očistený a navlhčený horný povrch vrstvu tenkovrstvej malty. Maltu sa nesmie tiež na spodnú stranu prvku FINAL.

9a.2. Prvok FINAL otočiť a osadiť na tvárnici. Po nasadení malty osadiť ďalší prvok. **POZOR!** Maltu by sa nemala po položení ďalšieho prvku vytlačiť do vnútra tvárnic!

9a.3. Osadiť izolačné rohože a ďalšiu vložku opatrne zasunúť do izolácie. Na konci pevne zatrieť (zabezpečenie pevného spoja).

9a.4. Na poslednú dosku FINAL naniesť, po vložení potrebného počtu tyčí výstuže položiť a sŕtiacou dosku. Montáž vid. aj 2.1-2.2. Otvor nad rámkom min. 3 cm.

## 6. Prestup stropom, odstup od okolitých konštrukcií

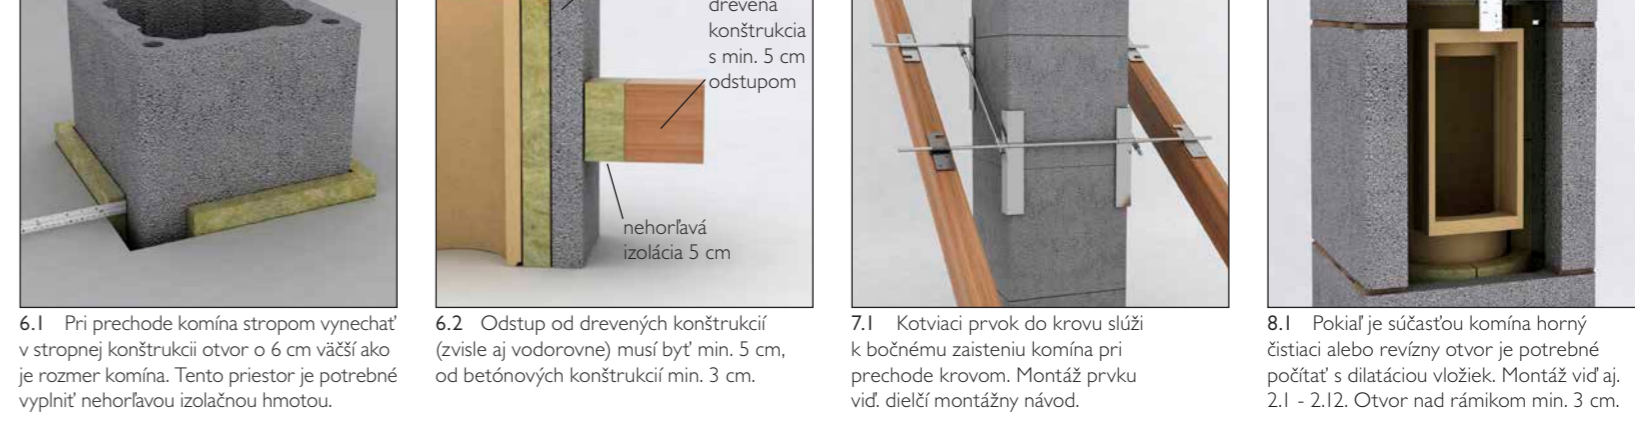


6.1. Pri prechode komína stropom vymešať v strešnej konštrukcii otvor o 6 cm väčšie ako je rozmer komína. Tento priestor je potrebné vyplniť nehorľavou izolačnou hmotou.

6.2. Odstup od drevených konštrukcií (zvisle aj vodorovne) musí byť min. 5 cm, od betónových konštrukcií min. 3 cm.

7.1. Krovňový prvok do krova slúži k bočnému zariadeniu komína pri prechode krovom. Montáž prvku vid. detail montážny plán.

8.1. Pokiaľ je súčasťou komína horný dŕžák alebo revizný otvor je potrebné položiť s dŕtiacou doskou. Montáž vid. aj 2.1-2.2. Otvor nad rámkom min. 3 cm.

## 7. Prestup krovom

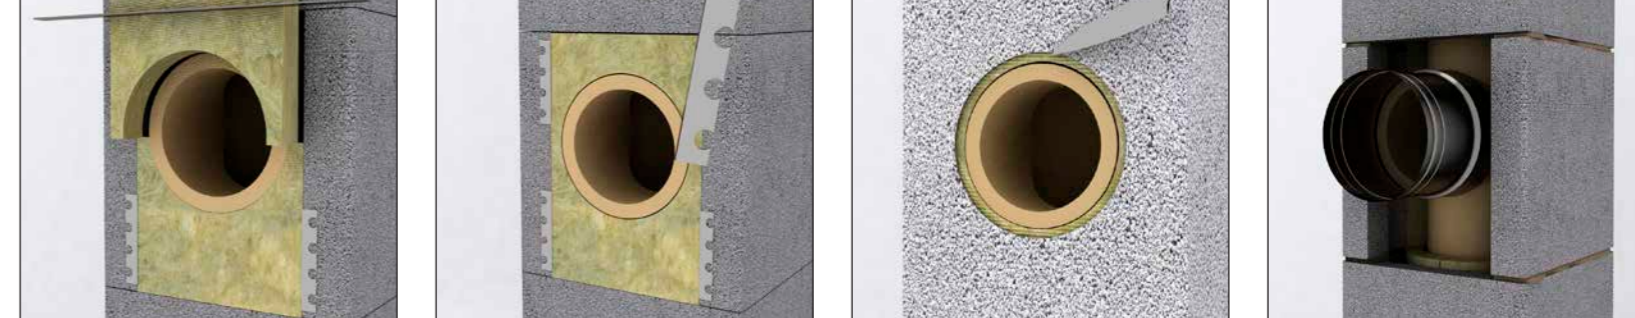

7.1. Krovňový prvok do krova slúži k bočnému zariadeniu komína pri prechode krovom. Montáž prvku vid. detail montážny plán.

8.1. Pokiaľ je súčasťou komína horný dŕžák alebo revizný otvor je potrebné položiť s dŕtiacou doskou. Montáž vid. aj 2.1-2.2. Otvor nad rámkom min. 3 cm.

## 8. Horné dvierka

## 5. Čelná doska - napojenie dymovodu




5.1. Výšku čelnej dosky upraviť zarezaním pátkom pásky (púšť dosky).

5.2. Uholníky pre uchytenie dosky zaraziť do boku čelnej dosky a dosku osadiť do otvoru v tvárnici.

5.3. Pred zatvorením omietky vytvoriť dostatočnú výškovú správu v zmysle platných predpisov.

5.4. Pri nasávaní dymovodu do komína musí byť komín úplne vyrovnaný. Materiál z rohože nesmú byť upchatý kanáliky zadného odvetrania.

## Rozdiely pri montáži priemerov 25 - 60 cm

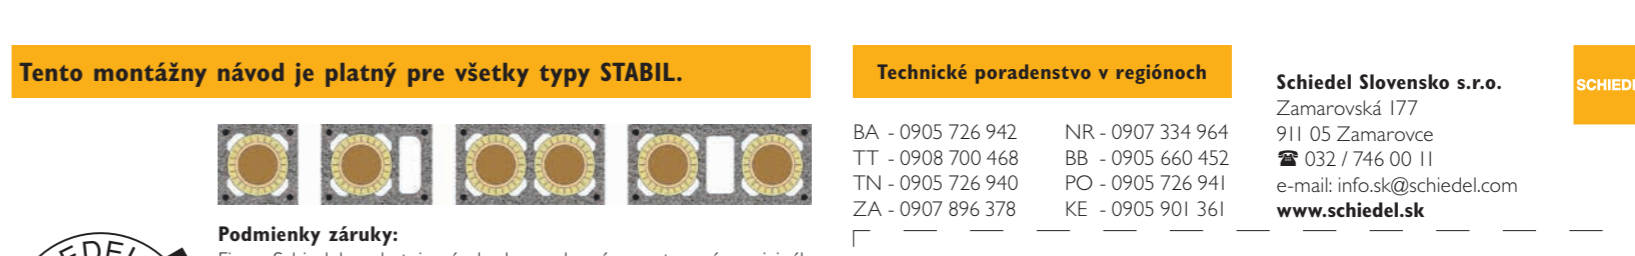

V prípade príjatej suchej škárovacej hmoty je potrebné vykonať úpravu podľa príloženého návodu (1.1.7).

Škárovaciu hmotu nanášať pomocou šterky na dĺžku priemeru komína. Šťvková plocha musí byť očistená spongu.

Vložku osadiť, dorovnať a prečtyrčlná voda spôsobuje vyplavenie škárovacej hmoty. Spoj musí byť celistvý, bez nevyplnených miest.

V súprave komínovej hlavy je dŕžaný krúžok, ktorý sa osadí do otvoru v krycej doske. Krúžok je potrebné podmieliť pre vonkajšie použitie (Schiebel nedodáva).

## Tento montážny návod je platný pre všetky typy STABIL.

**30 ROKOV ZÁRUKA**

**Podmienky záruky:**  
Firma Schiebel poskytuje záruku len na komíny postavené z originálnych materiálov Schiebel. Záruka je poskytnutá za predpokladu, že inštalácia komína bola vykonaná v súlade s príslušnými montážnymi predpismi Schiebel pri dodržaní všeobecne známych technických pravidiel a predpisov a komín bol pred uvedením do prevádzky skontrolovaný osobou odbornou spôsobilou - revíznym technikom a bola naň vystavená revízná správa v zmysle platných predpisov.  
**Polný pre ochranu a bezpečnosť pri práci:**  
Pri rezaní a vŕtaní sú potrebné ochranné opatrenia. Treba používať reznú ochranu pre ochranu očí. Všetkých pracovníkov musí byť informovaných o nebezpečenstve pri práci. Všetkých pracovníkov musí byť informovaných o nebezpečenstve pri práci. Všetkých pracovníkov musí byť informovaných o nebezpečenstve pri práci. Všetkých pracovníkov musí byť informovaných o nebezpečenstve pri práci.

**Ochrana očí**   **Respirátor P3/FFP3**   **Ochrana sluchu**

**Pri výške komína väčšej ako 1,0 m nad strešnou rovinou a bez navrhnutého statického zabezpečenia, kontaktujte, prosím odborného poradcú fy Schiebel alebo zodpovedného projektanta.**

**Na doplnenie dymovodu použite odporúčanú systémovú prechodku Schiebel (viď. obr. č. 3.8) Predídete tým vážnemu poškodeniu komínového telesa!**

**Zvážte orientáciu dvierok s ohľadom na umiestnenie spotrebiča, aby bol zabezpečený zodpovedajúci prístup pre kontrolu a čistenie komína!**

**Záručné podmienky a pravidlá pre riešenie prípadnej reklamácie nájdete na zadnej strane montážneho návodu.**

A STAIFOR INDUSTRIES COMPANY

**Technické poradstvo v regiónoch**


BA - 0905 726 942	NR - 0907 334 964
TT - 0908 700 468	BB - 0905 660 452
TN - 0905 726 940	PO - 0905 726 941
ZA - 0907 896 378	KE - 0905 901 361

**Schiebel Slovensko s.r.o.**  
Zamarovská 177  
911 05 Zamarovce  
☎ 032 / 746 00 11  
e-mail: info.sk@schiebel.com  
www.schiebel.sk

**SCHIEDEL**

Výroba komínového systému (distribútor)	<b>Schiebel Slovensko, spol. s r.o.</b> Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce Tel: 032/746 00 11 info.sk@schiebel.com www.schiebel.sk
Názov a sídlo montážnej firmy	_____
Druh komínového systému	<b>STABIL</b> <input type="checkbox"/> 100 W1 01 030 <input type="checkbox"/> 100 W1 02 030
Teplotný odpor komína	pre priemery 14 16 18 20 25 30 R54 R66 R78 R84 R90 R88
Priemer komínového predchodu alebo dymovodu	_____ mm
Účinná výška komína	_____ m
Najnižšia/výššia vstupná teplota spalin	_____ °C / _____ °C

PRE ĎALŠIE INFO OTOČ!

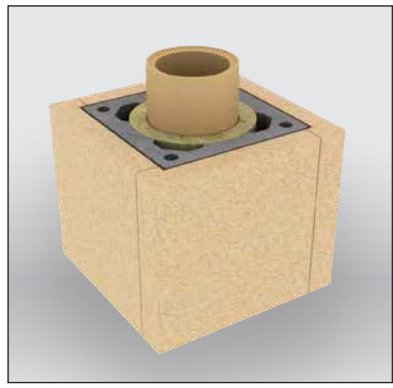


Jednoduché, bezpečné riešenie.

Vyvinutý pre kľúčové požiadavky moderných domov...

- Splňa svoju konštrukciou Blower door test.
- Vermikulitová doska s vysokou tepelnou odolnosťou splňa NULOVÚ vzdialenosť od horľavých materiálov.
- Ideálny prvok pre vytvorenie tesného prestupu kominového telesa obálkou budovy.

**Vermis ZERO je osvedčené riešenie pre napojenie parozábrany a zaistenie vzdialenosti od horľavých materiálov v nízkoenergetických a pasívnych domoch.**  
Vermis ZERO slúži pre bezpečné napojenie parotesných fólií na keramické kominy. Vermikulitové dosky musia byť chránené pred priamym pôsobením vody. Pri použití vermikulitového prestupu Vermis ZERO je dodržaný predpísaný odstup horľavých konštrukcií od plášťa kóminy.

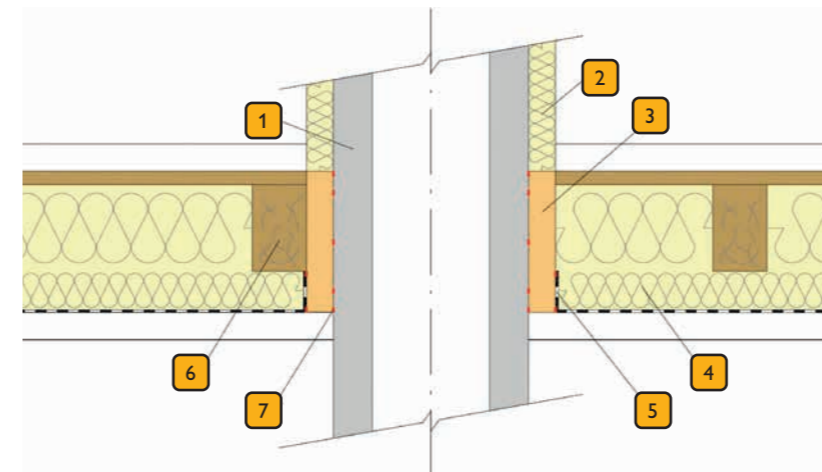

1. Keramický kominový systém Schiedel: KOMBIGAS, STABIL, UNI, ADVANCED
2. Zateplenie nadstrešnej časti kóminy
3. Vermikulitový prestup Vermis ZERO
4. Tepelná izolácia
5. Napojenie parozábrany
6. Drevený prký krovu
7. Tepelne-odolný montážny tmel




## Montážny návod Vermis ZERO




1. Montážna sada sa skladá zo štyroch segmentov, montážneho tmelu a sťahovacej pásky a je k dispozícii pod označením Vermis ZERO.



2. Segmenty je možné kráť a tvarovo upraviť pomocou pilky na kov alebo na drevo.

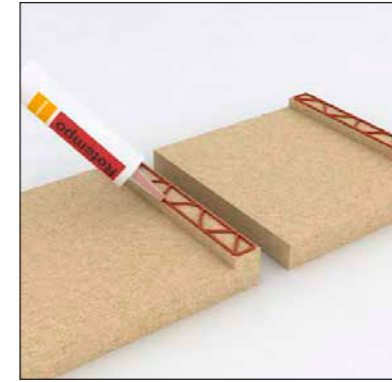

3. Pred začatkom montáže prestupu je potrebné štvrtinové segmenty zlepíť tmeľom tak, že vzniknú dva diely.

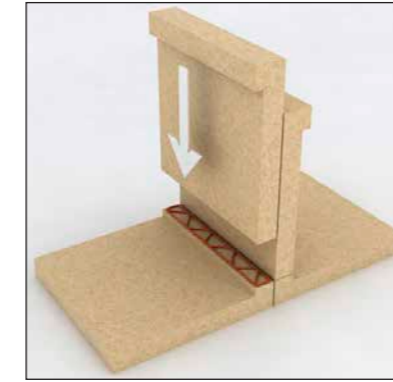


4. Lepené diely k sebe priložiť, aby sa navzájom podopierali a nechať tmel zatvrdnúť.




5. Na obvode časti naniesť tmel po obvode, na stykové plochy segmentov a na plochu, ktorá bude v styku s kominovým plášťom.




6. Časť priložiť na komin a zaistiť sťahovacou páskou. Sťahovaciu pásku po zatvorení tmelu odstrániť.

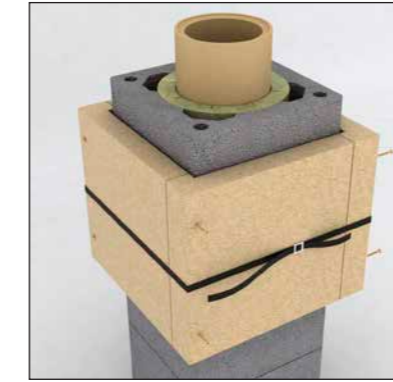


7. Lepený spoj môžeme spevniť pomocou priložených vrutov, ktoré sa umiestňujú do predvŕtaných otvorov.

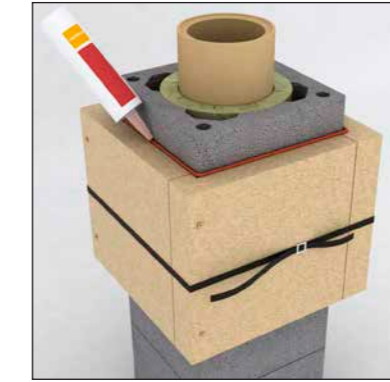

8. Medzeru medzi vermikulitovými doskami a kominovým plášťom preteľmeľ tmeľom.

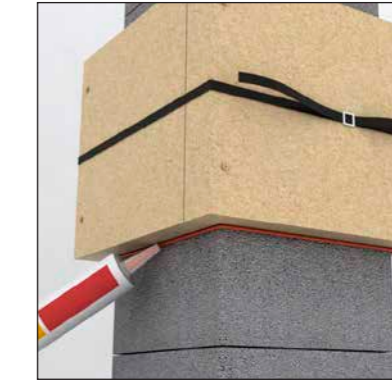

9. Rovnaký postup zvoliť aj v spodnej časti.

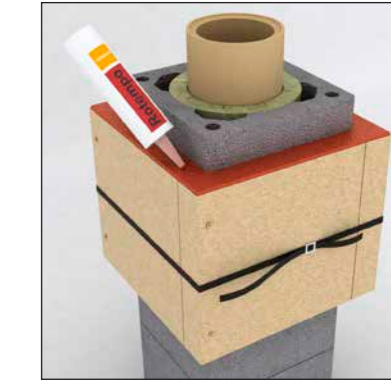

Odporúčanie: Naniesť montážny tmel na celú hornú aj dolnú časť rovnomerne.




Obsah sady Vermis ZERO:

- Diely Vermis ZERO\* (4 ks)
- Kartúša spojovacieho tmelu (1 ks)
- Pliška so sponou (5 m)
- Spojovacie vruty (8 ks)
- Montážny návod (1 ks)

Výška dielov Vermis ZERO: 40 cm

\* Rozmery dielov v závislosti na veľkosti kóminy

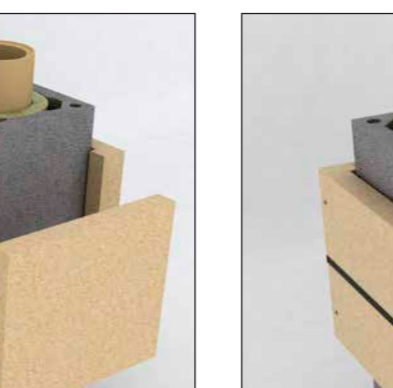

V prípade použitia dvojriedkovej tvárnice alebo tvárnice s vetracou šachtou, použite prídavné rovné diely a postupujte podľa montážneho návodu.


## Napojovacie diely novej generácie




- So zaručenou dilatáciou
- Plochá samolepiaca tesniaca šnúra
- Variabilita inštalácie dilatácie



Napojovací diel výhradne pre 90° napojenie

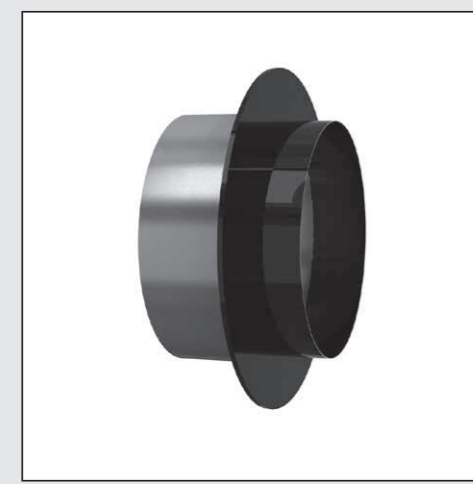


Univerzálny napojovací diel (pre napojenie 45° a 90°)

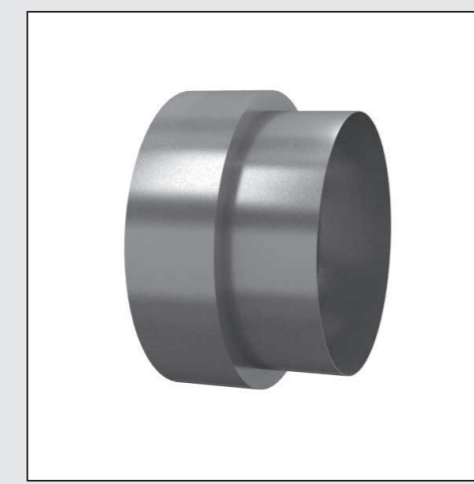


Prechod PRIMA na ABS, ADV, STABIL

## PRED MONTÁŽOU

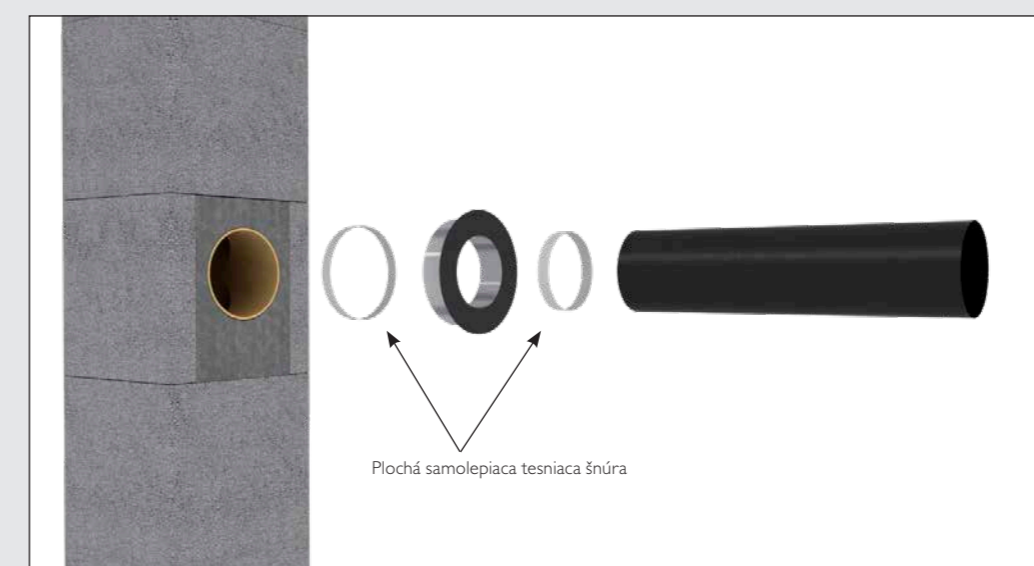

Plochá samolepiaca tesniaca šnúra

## PO MONTÁŽI

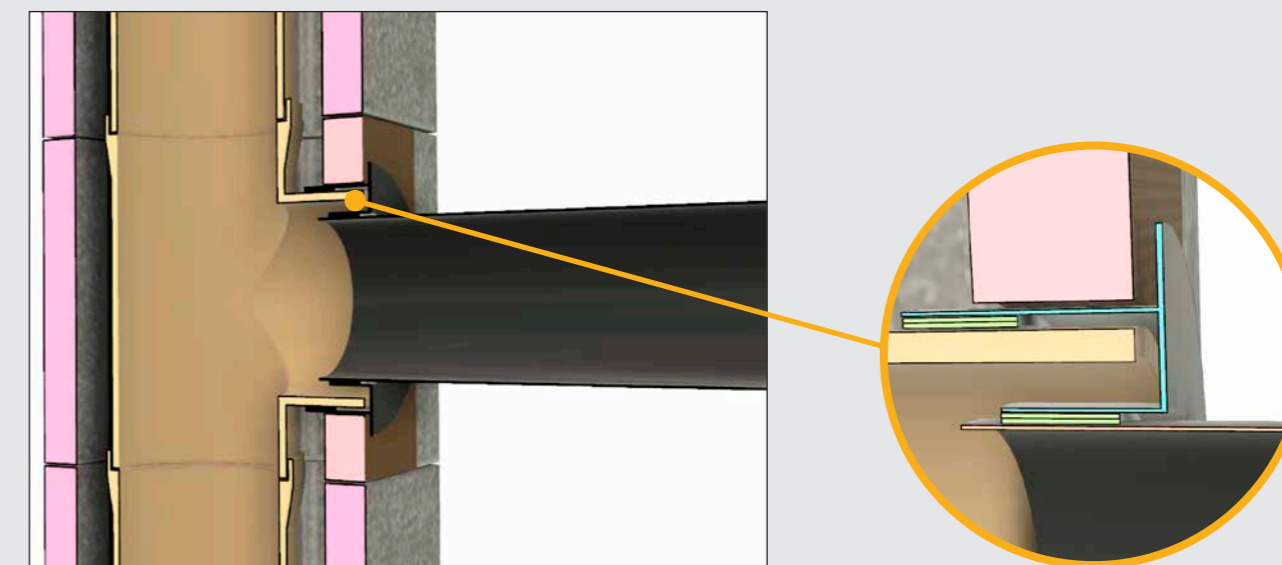

## Napojenie Schiedel STABIL









Pred uvedením spalinovej cesty do prevádzky je užívateľ povinný dať skontrolovať a preskúšať spalninovú cestu osobe odborne spôsobilé (ďalej OOS). Za OOS sa považuje kominár - revízny technik kominov v zmysle Zákona o Komore kominárov Slovenska.

OOS overí dodržanie montážnych postupov a tesnosť spalinovej cesty, správnosť napojenia dymovodu a spotrebiča na spalninovú cestu, overí bezpečné odstupy vonkajšieho povrchu kominového plášťa od horľavých častí stavby.

Schiedel Slovensko dôrazne odporúča použiť originálne dielce pre správne napojenie dymovodu na kominové teleso. Originálne komponenty zaručujú bezpečné a tesné napojenie dymovodu.

Napojenie realizujte tzv. po vode, ako je vyobrazené. Zabezpečte zasunutie ocelevej časti dymovodu do prechodky tak, aby nebolo zasunuté hlbšie ako 60 mm, z dôvodu zabezpečenia dostatočného odstupe vyústenia spalín od protiláhleho povrchu šamotovej vložky.

Použitie nesprávneho spôsobu napojenia alebo neoverených komponentov máva za následok nezvratné poškodenie kominového telesa. V takom prípade Schiedel Slovensko odmieta uplatnenie záruky a reklamácia nebude uznaná.

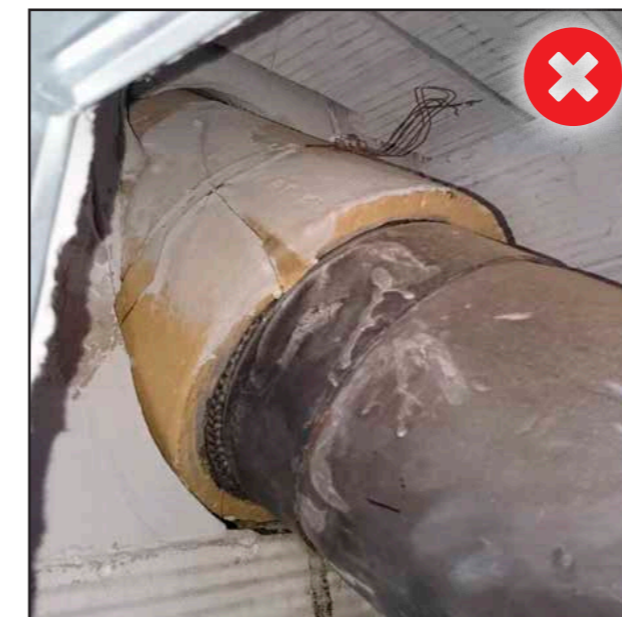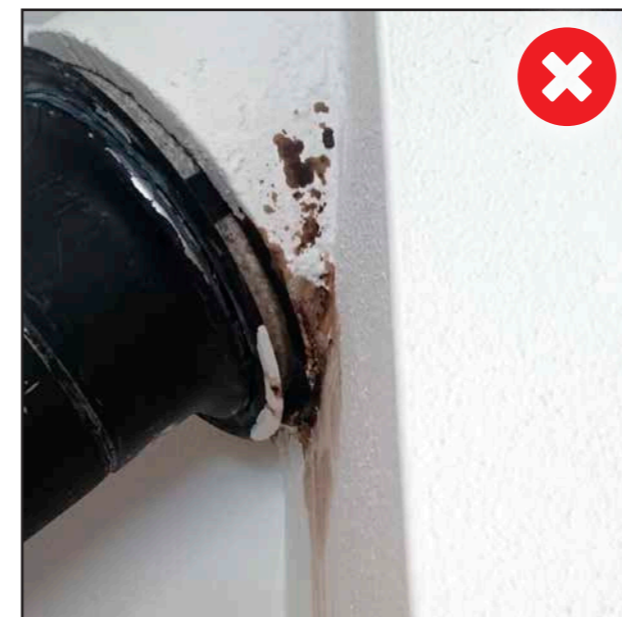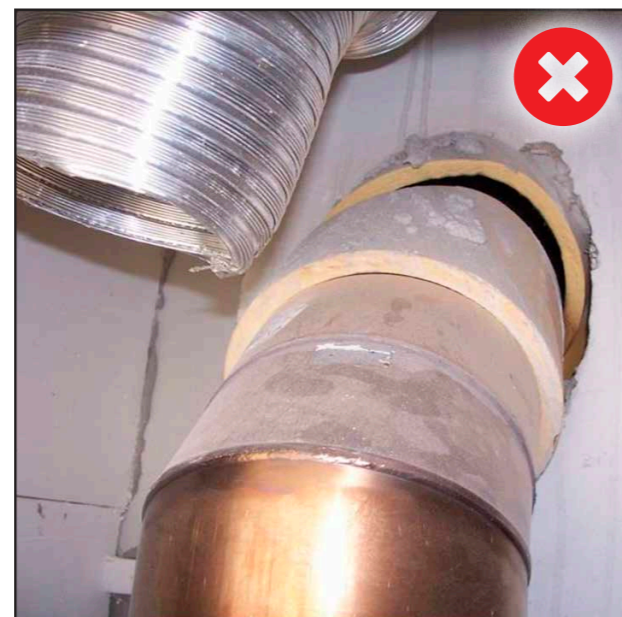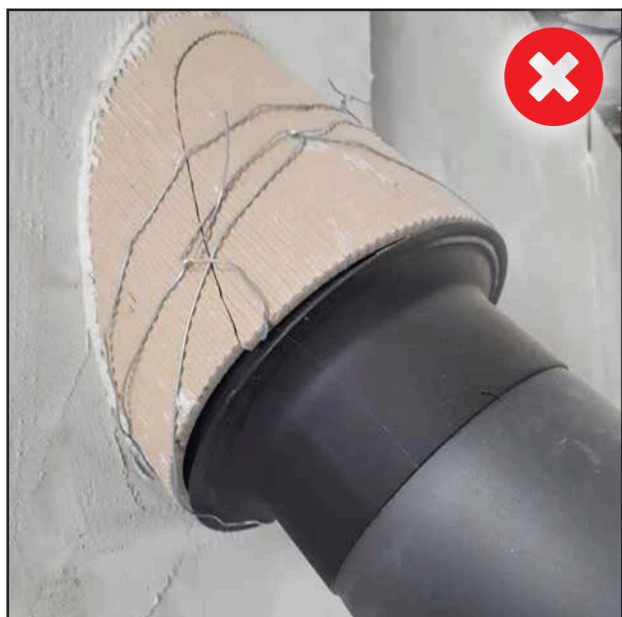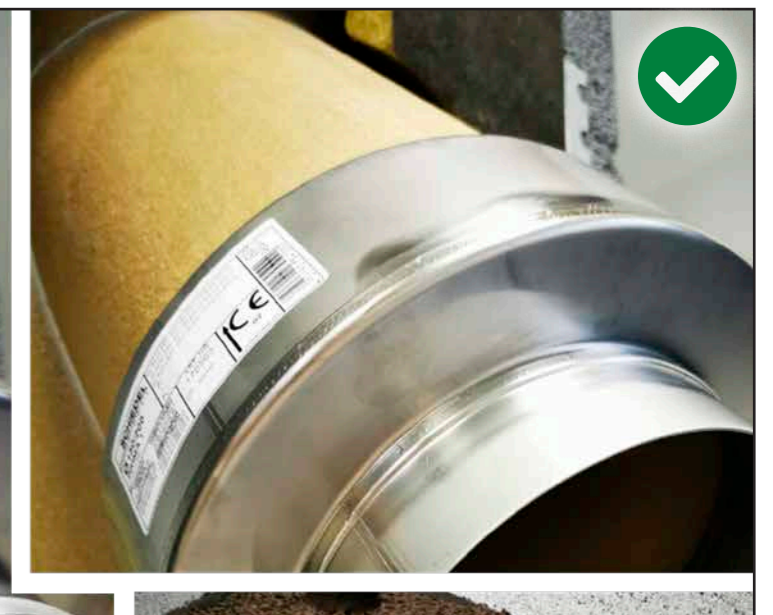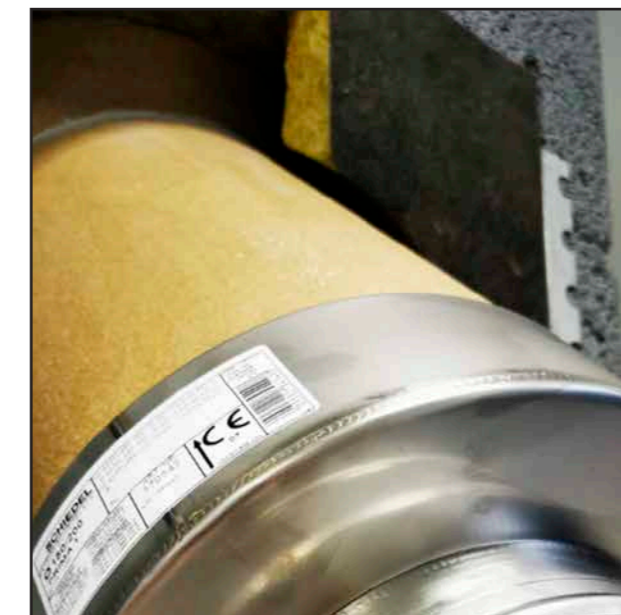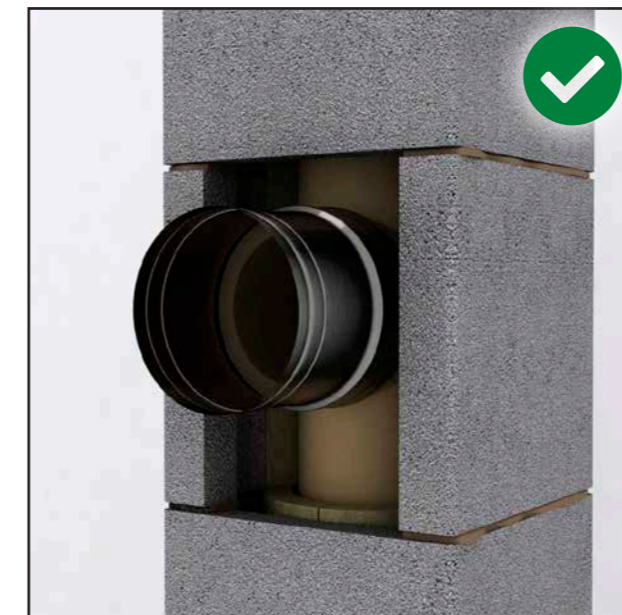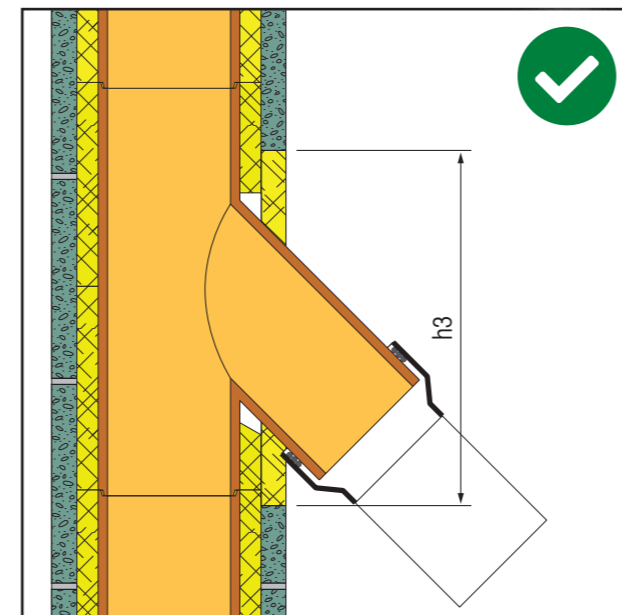

## Záručné podmienky Schiedel STABIL

Záruka spoločnosti Schiedel Slovensko, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) sa vzťahuje na kaminové systémy za nasledovných podmienok:

### 1. Rozsah záruky

#### A. 30 ročná záruka za bezpečnosť kóminy pri vyhorení sadzí

Spoločnosť ručí za prevádzkovú a funkčnú bezpečnosť systému pri riadenom i samovoľnom vyhorení sadzí. Pokiaľ dôjde k vyhoreniu sadzí v kóminy, ide o **extrémne zaťaženie** kominového telesa s teplotami 1000 – 1500°C v priebehu pár minút až hodín, **kominové teleso nebude zdrojom požiaru**. Teda konštrukcia kóminy nepustí tento požiar do okolitých stavebných konštrukcií. Môže dôjsť k prasklinám vo vložkách alebo napojovacích kusoch, nedôjde však k poškodeniu obvodového plášťa kóminy. Vyhoreniu sadzí **zabráni pravidelné čistenie kóminy** podľa aktuálne platnej legislatívy (Vyhl. MV SR 401/2007 Z.z. – napr. spotrebič na tuhé palivá s výkonom do 50 kW každé 4 mesiace) alebo podľa spôsobu využívania spotrebiča a teda aj kóminy. Intenzívne využívanie, nedodržiavanie pokynov výrobcu spotrebiča, používanie nevhodného typu paliva, alebo dokonca používanie spotrebiča na spaľovanie domového odpadu, vyznačuje oveľa častejšiu starostlivosť.

#### B. 30 ročná záruka za odolnosť proti prevlhnutiu

Spoločnosť ručí, že zostane zachovaná spoľahlivosť a funkčnosť kominového telesa, a to bezpečný odvod spalín nad strechu, tak aj ochrana pred prejmami prevádzkového prevlhnutia a presiaknutia v smere zmlúva von. To znamená, že vlhkosť preniknúvšia cez vnútornú vložku určenú pre odvod spalín do izoláčnej vrstvy sa neprejaví na vonkajšom povrchu kominového plášťa.

#### C. 30 ročná záruka za odolnosť proti korózii

Spoločnosť ručí, že nedôjde k vplyvom pôsobenia kondenzátu zo spalín k prehrdzaveniu vnútornej steny kóminy, ani k úbytku jej hmoty, ktorý by viedol ku strate funkčnosti a spoľahlivosti. Záruka sa nevzťahuje na kominy používané pre priemyselné účely.

### 2. Doba platnosti záruky

Doba platnosti záruky začína okamihom zapojenia tepelnej spotrebiča s napojením odvodu spalín na kominové teleso. Za dátum uvedenia do prevádzky a teda za začiatok platnosti záruky sa považuje doklad – „Potvrdenie o preskúšaní kominového telesa“ v zmysle Vyhl. MV SR č. 401/2007. Pokiaľ tento doklad nebol vystavený a doložený v zmysle Reklamačného poriadku pri podaní reklamácie, považuje sa za deň, kedy začala plýnúť záručná doba, deň predaja produktu zákazníkovi prostredníctvom obchodného partnera spoločnosti Schiedel Slovensko. Doba platnosti záruky končí dňom uplynutia 30 rokov (resp. doby na ktorú bola poskytnutá) odo dňa jej vzniku.

### 3. Uspokojenie nárokov z väd

Spoločnosť sa po posúdení vady, podľa svojho slobodného rozhodnutia, rozhodne pre výmenu alebo opravu poškodených dielov. Záruka sa vyslovene nevzťahuje na škody, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vadou nami dodanej časti, ako sú napr. náklady vzniknuté v súvislosti s odstavením vykurovacieho systému, náklady na presťahovanie nájomcu alebo užívateľa počas opravy atď.

### 4. Postup pri uplatnení nárokov z väd v zmysle záruky

1. Zistená vada musí byť oznámená písomne bezodkladne ihneď po jej zistení a to doporučeným listom alebo elektronickou poštou s potvrdením doručenia spoločnosti.
2. Oznamenie vady musí obsahovať:
  - a. Fotodokumentáciu poškodenia/reklamovanej vady
  - b. Informáciu o pripojenom spotrebiči (výrobca, typ, výkon, použitý typ paliva)
  - c. Fotodokumentáciu spôsobu napojenia (dymovod a spôsob napojenia na kominové teleso)
  - d. Potvrdenie o preskúšaní kóminy
  - e. Doklady o čistení, prípadnej kontrole kóminy v zákonných lehotách stanovených Vyhl. MV SR 401/2007
  - f. V prípade, že kominový systém bol postavený dodávateľsky, je potrebné priložiť k listu faktúru montážnej spoločnosti

### 5. Zánik záruky

Pretože sa naša spoločnosť na výstavbe a navrhovaní kominových systémov priamo nepodieľa, platia záruky iba v prípade kumulatívneho splnenia nasledujúcich predpokladov:

- kominový systém musí vyhovovať požiadavkám vykurovacieho zariadenia a stavebnej konštrukcie,
- kominový systém musí byť postavený z originálnych dielov dodávaných poskytovateľom záruky, podľa uznávaných stavebných pravidiel (tzn. podľa platných noriem, resp. podľa nášho montážneho návodu),
- kominový systém musí byť používaný podľa svojho určenia a musí byť zaistený jeho údržba podľa platných predpisov, resp. musí byť prevádzkovaný podľa pokynov k obsluhu, pokiaľ boli udelené.

Záväzok našej spoločnosti zaniká v prípade, že:

- k poškodeniu časti kominového telesa došlo na základe zanedbania povinností súvisiacich s údržbou kominového telesa
- bolo kominové teleso používané v rozpore s deklaráciou vlastností kominového telesa výrobcou
- boli použité nesprávne komponenty a spôsoby napojenia dymovodu od spotrebiča
- na napojenie dymovodu neboli použité originálne prechodky zaručujúce dostatočnú a zodpovedajúcu dilatáciu
- poškodené diely boli vymenené pred tým, ako sme vyhotovili posudok škody a zistili jej príčinu a skôr ako sme dali s výmenou písomný súhlas
- reklamácia nebola podaná v súlade s pravidlami pre riešenie reklamácie v zmysle Reklamačného poriadku spoločnosti Schiedel Slovensko (oznámenie, sprístupnenie kóminy na kontrolu, fotodokumentácia).

V prípade, že sú Vám tieto informácie poskytnuté v tlačenej podobe, overte si ich správnosť a platnosť na webovej stránke spoločnosti Schiedel Slovensko, kde je k dispozícii vždy aktuálne platná verzia.